

# Service Information




## OS140/ OS90/ AquaZoom compact schwenkt nicht mehr

Art. 8223 OS140 (Vorgängermodell Art. 8220)

Art. 8364 OS90 (Vorgängermodell Art. 8361)

Art. 18708 AquaZoom compact (Vorgängermodell Art. 8127)

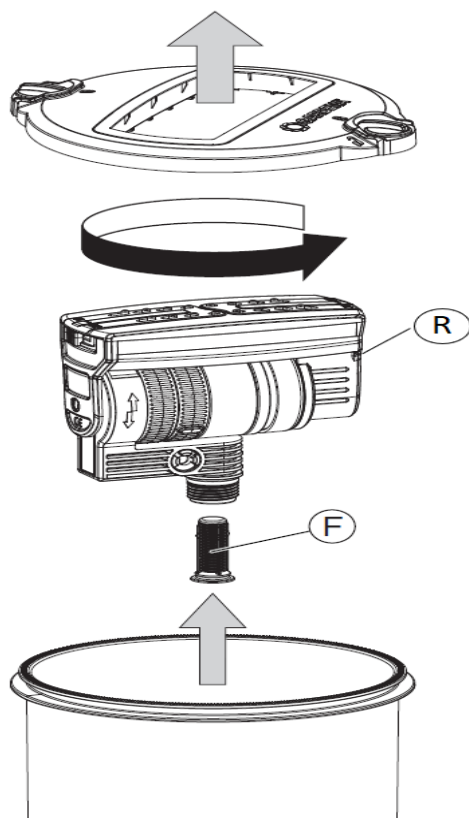

Schwenkt ein GARDENA Viereckregner nicht mehr, kann unter Umständen das Getriebe durch Ablagerungen (kalk- oder eisenhaltiges Wasser) oder von feinem Sand blockiert sein.

Oft hilft hier eine Reinigung des Regnergetriebes.

- Demontieren Sie den Viereckregner ( R )
- Reinigen Sie den Filter ( F )
- zum Lösen von Blockaden durch Sand klopfen Sie den Regner leicht gegen ein Stück Holz
- zum Lösen von Ablagerungen im Getriebe (z.B.) Kalk ca. 100 ml handelsüblicher Entkalker (Konzentrationsempfehlung beachten) in den Regner füllen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Danach den Regner gut durchspülen und wieder einbauen.

Sollte die Störung nach der Reinigung immer noch vorliegen, so ist der Regner leider nicht weiter reparabel.

Den Regner ( R ) bieten wir als Ersatzteil Art. Nr. 8220-00.610.00 an. Dieser kann Online in unserem Ersatzteilshop bestellt werden.

<https://www.gardena.com/de/produkte/sparepartscategory/082200061000/>